 
 


A n w e i s u n g FL/T/SF-217/44/78

SZD-24 C

1. Baumuster: SZD-24-4A "Foka 4" und SZD-32A "Foka 5"
2. Betroffenes Bauteil: Seilrollen für Seitenruder-Steuerseile
3. Fehlerquellen:  
Infolge nicht normgerechter Seilrollen und fehlender geschlossener Seilsicherungsbügel besteht die Möglichkeit, daß der Rollenkörper (Plastteil) sich vom Kugellager löst.
4. Einbauorte:
  - 4.1. 2 Seilrollen vor Spant 4 (unter dem Geräteträger)
  - 4.2. 2 Seilrollen vor Spant 9 (Rückenspant)
  - 4.3. 2 Seilrollen hinter Spant 12 (Stützholmspant)
5. Maßnahmen:  
An allen 6 Seilrollen ist außenseitig eine Scheibe Lommatzcher Produktion anzubringen, bei denen der Durchmesser mindestens 4 mm größer als der äußere Kugellagersitz ist.
6. Über die Durchführung dieser Anweisung ist bis zum 30.09.78 schriftlich Vollzug zu melden.
7. Für die Einhaltung dieser Anweisung ist der Leiter für Fliegerische Ausbildung verantwortlich.

  
Ing. K r i e g e r  
amt. Leiter der Abteilung  
Fliegerische Ausbildung

  
Dipl. Ing. W o e l k  
amt. Leiter der Unter-  
abteilung Flugtechnik

Abzuheften unter SZD-24-4A "Foka 4". Hinweis auf die Anweisung im Verzeichnis SZD-32A "Foka 5" vornehmen.

F.d.R.: J. Höntsch